

עמוד מס. 1 מתוך 4 עמודים	תאריך הוצאה: 11/12/2022
שם האתר:	קוד פרויקט: 138195
ניסוי של יפיה ברגים (Pull-out test)	

1. פרטי מבצעי הבדיקה:	
מעבדה בה בוצעו הבדיקות:	
מערכות בניין	
2. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:	
שם המזמין: א.מ. אמו סחר בע"מ	מס' לקוח: 200044
כתובת המזמין: dorit2tamim@gmail.com	
3. תיאור הפרט ושיטת הבדיקה	
תיאור החומר: ברגים בקוטר 8 מ"מ שהותקנו בתוך פרופיל אלומיניאום:	מיקום הבדיקה: מעבדה מרכזית של סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ
KG-4(AI6063) 50x35x1.4 mm (ראה תמונות מצורפות)	
4. מהות הבדיקה:	
לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק של יפיה ברגים עד הרס מתוך פרופיל מתכת.	
תאריך הבדיקה: 11/12/2022	זהות הבודק: אנדרי ריז"ק
5. תוצאות הבדיקה:	

תוצאות בדיקת כוח המתיחה (של יפיה) של אביזר מס' 1 (אביזר בורג פטיש)

זמן העמסה (שניות)	שלב בדיקה	כוח של יפיה (ק"ג)	הערות
30	1	50	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	2	100	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	3	350	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	4	490	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג לא נשלף
30	5	590	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג נשלף
מסקנה: האביזר נשלף מתוך הפרופיל ובמקום האחיזה נראו סימני שבר, התעקמות של הפרופיל (הפרופיל נפתח).			



תוצאות בדיקת כוח המתיחה (של יפיה) של אביזר מס' 2 (אביזר בורג פטיש)

זמן העמסה (שניות)	שלב בדיקה	כוח של יפיה (ק"ג)	הערות
30	1	50	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	2	100	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	3	350	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	4	487	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג לא נשלף
30	5	570	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג נשלף
מסקנה: האביזר נשלף מתוך הפרופיל ובמקום האחיזה נראו סימני שבר, התעקמות של הפרופיל (הפרופיל נפתח).			



עמוד מס.	2 מתוך 4 עמודים	תאריך הוצאה: 11/12/2022
שם האתר:	ניסוי שליפת ברגים (Pull-out test)	קוד פרויקט: 138195

תהליך הבדיקה

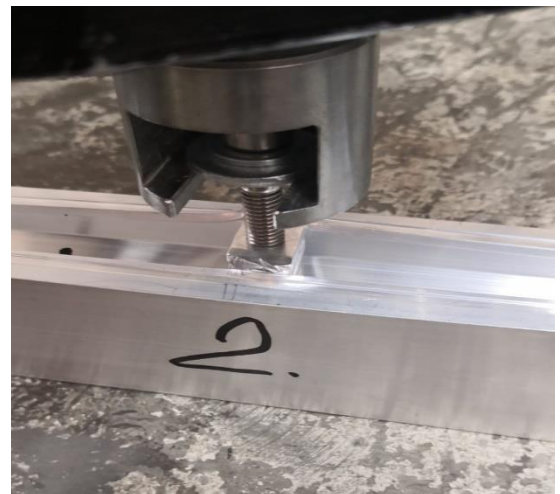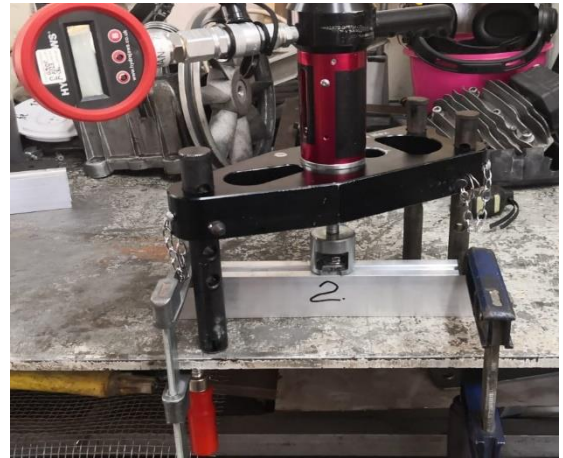

עמוד מס. 3 מתוך 4 עמודים	תאריך הוצאה: 11/12/2022
שם האתר:	קוד פרוייקט: 138195

תוצאות בדיקת כוח המתיחה (שליפה) של אביוז מס' 1 (בורג עם אום)

זמן העמסה (שניות)	שלב בדיקה	כוח שליפה (ק"ג)	הערות
30	1	50	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	2	150	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	3	250	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	4	295	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג לא נשלף
30	5	330	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג נשלף
מסקנה: האביוז נשלף מתוך הפרופיל ובמקום האחיזה נראו סימני שבר, התעקמות של הפרופיל (הפרופיל נפתח).			

תוצאות בדיקת כוח המתיחה (שליפה) של אביוז מס' 2 (בורג עם אום)

זמן העמסה (שניות)	שלב בדיקה	כוח שליפה (ק"ג)	הערות
30	1	50	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	2	150	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	3	250	אין סימני הרס או שינוי צורה, הבורג לא נשלף
30	4	330	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג לא נשלף
30	5	440	הופיעו סימני הרס ושינוי צורה של הפרופיל, הבורג נשלף
מסקנה: האביוז נשלף מתוך הפרופיל ובמקום האחיזה נראו סימני שבר, התעקמות של הפרופיל (הפרופיל נפתח).			

תהליך הבדיקה



דו"ח בדיקת חוזק שליופה של אביוזרי קיבוע
 מס' 1836157

עמוד מס.	4 מתוך 4 עמודים	תאריך הוצאה: 11/12/2022
שם האתר:	ניסוי שליופה ברגים (Pull-out test)	קוד פרויקט: 138195



הערות:

1. מיקום הבדיקה ומספר דוגמאות בדיקה נקבע ע"י המזמין.
 שם המאשר ותפקידו: מנהל תחום מערכות בניין- אינג'. אלברט גורודניצקי



חתימה:

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בדו"ח זה, בוצעו בהתאם דרישות המזמין.
 התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד.
 הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

***** סוף מסמך *****